

- MANUALE DI ISTRUZIONE PER SALDATRICE
-
- INSTRUCTION MANUAL FOR WELDING MACHINE
-
- BETRIEBSANLEITUNG FÜR SCHWEIßERÄTE

TIG dp 181H



Info : www.stelgroup.com - tel. +39 0444 639525

DECLARATION OF CONFORMITY

According to

The Low Voltage Directive 2014/35/EU
The EMC Directive 2014/30/EU
The RoHS Directive 2015/863/EU
The Eco Design Directive 2019/1784/EU

Type of equipment

TIG Welding equipment

Type of designation

600185000L – Tig dp 181H

Brand name or trade mark

STEL

Manufacturer or his authorized representatives established within the EEA:**Name, address, phone, website:**

STEL s.r.l.

Via Del Progresso 59; 36020 Castegnero – Vicenza

Italy

Tel +39-0444-639525 Fax +39-0444-639682 www.stelgroup.it**The following harmonized standard in force within the EEA has been used in the design:**

EN IEC 60974-1:2022 Ed.6, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources

EN IEC 60974-10:2021 Ed.4, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC)

EN IEC 60974-3:2019 Ed.4, Arc welding equipment – Part 3: Arc striking and stabilizing devices

Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorized representative established within EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.

Date

23-04-2025

Signature

Andrea Barocco

Position

General Manager

STEL s.r.l.
Via Del Progresso, 59 - 36020 CASTEGNERO (VI)
Tel. 0444/639525 - 639682 - Fax 0444/639641
Cod. Fisc. e Part. IVA 02503180248
G.U.A.A. 235766 - ISCRITTA VI 36022

SICUREZZE

LO SHOCK ELETTRICO PUÒ UCCIDERE

- Disconnettere la macchina dalla rete di alimentazione prima di intervenire sul generatore.
- Non lavorare con i rivestimenti dei cavi deteriorati.
- Non toccare le parti elettriche scoperte.
- Assicurarsi che tutti i pannelli di copertura del generatore di corrente siano ben fissati al loro posto quando la macchina è collegata alla rete di alimentazione.
- Isolate Voi stessi dal banco di lavoro e dal pavimento (ground): usate scarpe e guanti isolanti.
- Tenete guanti, scarpe, vestiti, area di lavoro, e questa apparecchiatura puliti ed asciutti.

I CONTENITORI SOTTO PRESSIONE POSSONO ESPLODERE SE SALDATI.

Quando si lavora con un generatore di corrente:

- non saldare contenitori sotto pressione.
- non saldare in ambienti contenenti polveri o vapori esplosivi.

LE RADIAZIONI GENERATE DALL'ARCO DI SALDATURA POSSONO DANNEGGIARE GLI OCCHI E PROVOCARE BRUCIATURE ALLA PELLE.

- Proteggere gli occhi ed il corpo adeguatamente.
- È indispensabile per i portatori di lenti a contatto proteggersi con apposite lenti e maschere.

PREVENZIONE USTIONI

Per proteggere gli occhi e la pelle dalle bruciature e dai raggi ultravioletti:

- portare occhiali scuri. Indossare vestiti, guanti e scarpe adeguate.
- usare maschere con i lati chiusi, aventi lenti e vetri di protezione a norme (grado di protezione DIN 10).
- avvisare le persone circostanti di non guardare direttamente l'arco.

IL RUMORE PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO.

- Proteggersi adeguatamente per evitare danni.

I FUMI ED I GAS POSSONO DANNEGGIARE LA VOSTRA SALUTE.

- Tenere il capo fuori dalla portata dei fumi.
- Provvedere per una ventilazione adeguata dell'area di lavoro.
- Se la ventilazione non è sufficiente, usare un aspiratore che aspiri dal basso.

IL CALORE, GLI SCHIZZI DEL METALLO FUSO E LE SCINTILLE POSSONO PROVOCARE INCENDI.


- Non saldare vicino a materiali infiammabili.
- Evitare di portare con sé qualsiasi tipo di combustibile come accendini o fiammiferi.
- L'arco di saldatura può provocare bruciature. Tenere la punta dell'elettrodo lontano dal proprio corpo e da quello degli altri.

ALTA FREQUENZA (HF) PUÒ CAUSARE INTERFERENZE

E' responsabilità dell'utilizzatore accertarsi di utilizzare il prodotto in ambienti consentiti e risolvere eventuali problemi di interferenze.

L'alta frequenza HF può interferire con apparecchiature elettriche ed elettroniche (Computer, Apparecchi Radio e Apparecchiature Mediche).

La nostra HF è stata testata in osservanza alla normativa 60974-3.

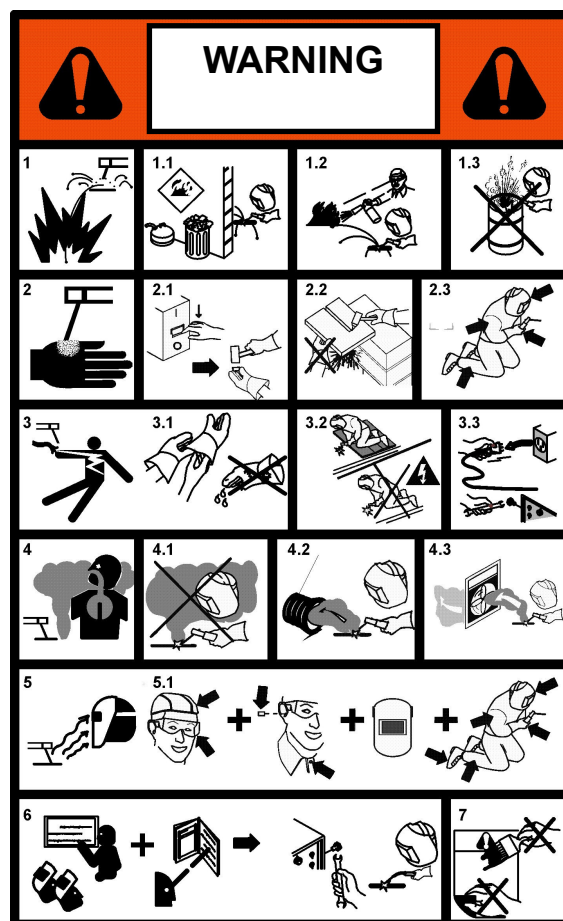

PREVENZIONE INCENDI

La saldatura produce schizzi di metallo fuso.

Prendere le seguenti precauzioni per evitare incendi:

- assicurarsi un estintore nell'area di saldatura.
- allontanare il materiale infiammabile dalla zona immediatamente vicina all'area di saldatura.
- raffreddare il materiale saldato o lasciarlo raffreddare prima di toccarlo o di metterlo a contatto con materiale combustibile
- non usare mai la macchina per saldare contenitori di materiale potenzialmente infiammabile. Questi contenitori devono essere puliti completamente prima di procedere alla saldatura.
- ventilare l'area potenzialmente infiammabile prima di usare la macchina.
- non usare la macchina in atmosfere che contengano concentrazioni elevate di polveri, gas infiammabili o vapori combustibili.

PREVENZIONE CONTRO SHOCK ELETTRICI

Prendere le seguenti precauzioni quando si opera con un generatore di corrente:

- tenere puliti se stessi ed i propri vestiti.
- non essere a contatto con parti umide e bagnate quando si opera con il generatore.
- mantenere un isolamento adeguato contro gli shock elettrici. Se l'operatore deve lavorare in ambiente umido, dovrà usare estrema cautela, vestire scarpe e guanti isolanti.
- controllare spesso il cavo di alimentazione della macchina: dovrà essere privo di danni all'isolante. I

CAVI SCOPERTI SONO PERICOLOSI

Non usare la macchina con un cavo di alimentazione danneggiato; è necessario sostituirlo immediatamente.

- se c'è la necessità di aprire la macchina, prima staccare l'alimentazione. Aspettare 5 minuti per permettere ai condensatori di scaricarsi. Non rispettare questa procedura può esporre l'operatore a pericolosi rischi di shock elettrico.
- non operare mai con il generatore, se la copertura di protezione non è al suo posto.
- assicurarsi che la connessione di terra del cavo di alimentazione, sia perfettamente efficiente.

Questo generatore è stato progettato per essere utilizzato in ambiente professionale ed industriale. Per altri tipi di applicazione contattare il costruttore. Nel caso in cui **disturbi elettromagnetici EMF** siano individuati è responsabilità dell'utilizzatore della macchina risolvere la situazione con l'assistenza tecnica del costruttore. È vietato l'utilizzo e l'avvicinamento alla macchina da parte di persone portatori di stimolatori elettrici (PACE MAKERS).

DESCRIZIONE GENERALE

Questa nuova serie di generatori a regolazione elettronica governata da microprocessore, consente di raggiungere una eccellente qualità di saldatura, grazie alle avanzate tecnologie applicate. Il circuito microprocessore controlla ed ottimizza il trasferimento dell'arco indipendentemente dalla variazione del carico e dell'impedenza dei cavi di saldatura. I comandi sul pannello frontale consentono una facile programmazione delle sequenze di saldatura in funzione delle esigenze operative. La tecnologia inverter usata ha permesso di ottenere:

- generatori con peso e dimensioni estremamente contenuti;
- ridotto consumo energetico;
- eccellente risposta dinamica;
- fattore di potenza e rendimenti molto alti;
- caratteristiche di saldatura migliori;
- visualizzazione su display dei dati e delle funzioni impostate. I componenti elettronici sono racchiusi in una robusta carpenteria facilmente trasportabile e raffreddati ad aria forzata con ventilatori a basso livello di rumorosità.

N.B. Il generatore non è adatto per sgelare tubi.

RICEVIMENTO

L'imballo contiene:

- N. 1 generatore
- N. 1 manuale sicurezze
- N. 1 kit messa in servizio
- N. 1 connettore 7 poli C091-U

Verificare che siano compresi nell'imballo tutti i materiali sopra elencati. Avvisare il Vs. distributore se manca qualcosa. Verificare che il generatore non sia stato danneggiato durante il trasporto. Se vi è un danno evidente, vedere la sezione RECLAMI per istruzioni. Prima di operare con il generatore leggere attentamente questo manuale di istruzioni.

RECLAMI

Reclami per danneggiamento durante il trasporto:

Se la Vs. apparecchiatura viene danneggiata durante la spedizione, dovete inoltrare un reclamo al Vs. spedizioniere.

Reclami per merce difettosa: Tutte le apparecchiature spedite da STEL sono state sottoposte ad un rigoroso controllo di qualità. Tuttavia se la Vs. apparecchiatura non dovesse funzionare correttamente rivolgetevi al Vs. concessionario autorizzato.

DATI TECNICI

A		Via Del Progresso, 59 36020 Castegnero (VI) – ITALY	
		TYPE: TIG dp 181H	EN 60974-1 EN 60974-10 EN 60974-3
B	S	4 A/10,2 V	180 A/17,2 V
		U ₀ V	I ₂ A
C	D	95	17,2 V
		U ₂	14,6 V
C	D	4 A/20,2 V	150 A/26 V
		U ₀ V	I ₂ A
C	D	80	26 V
		U ₂	24,4 V
C	D	U ₁ V	I ₁ max A
		230	30,5
C	D	I ₁ eff A	I ₂ eff A
		16	16
C	D	IP 23	Made in Italy

A) IDENTIFICAZIONE

Nome, indirizzo del costruttore

Tipo generatore

Identificazione riferita al numero di serie

Simbolo del tipo di generatore

Riferimento alla normativa di costruzione

B) DATI DI SALDATURA

Simbolo del processo di lavoro

Simbolo per generatori idonei ad operare in ambiente a rischio accresciuto di scossa elettrica.

Simbolo della corrente

Tensione assegnata a vuoto (tensione media)

Gamma della corrente

Valori del ciclo di intermittenza (su 10 minuti)

Valori della corrente assegnata
Valori della tensione convenzionale a carico

C) ALIMENTAZIONE

Simbolo per l'alimentazione (numero fasi e frequenza)

Tensione assegnata di alimentazione

Massima corrente di alimentazione

Massima corrente efficace di alimentazione (identifica il fusibile di linea)

D) ALTRE CARATTERISTICHE

Grado di protezione.

TIG dp 181 H		
Efficienza	MMA	83%
Potenza a vuoto	MMA	55 W

INSTALLAZIONE


ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura in **CLASSE A** non è destinata all'uso in ambienti residenziali dove la potenza elettrica è fornita dal sistema pubblico di alimentazione a bassa tensione. Ci possono essere potenziali difficoltà a garantire la compatibilità elettromagnetica di questi ambienti a causa di disturbi condotti e irradiati.

Questo generatore non rispetta i limiti della **IEC 61000-3-12**. Se collegato alla rete BT industriale pubblica è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, previa consultazione dell'Ente distributore, se lo stesso è collegabile.

Il buon funzionamento del generatore è assicurato da un'adeguata installazione; è necessario quindi:

- Sistemare la macchina in modo che non sia compromessa la circolazione d'aria assicurata dal ventilatore interno.
- Evitare che i ventilatori immettano nella macchina depositi o polveri.
- E' bene evitare urti, sfregamenti, ed in maniera assoluta l'esposizione a stillicidi, fonti di calore eccessive, o comunque situazioni anomale.

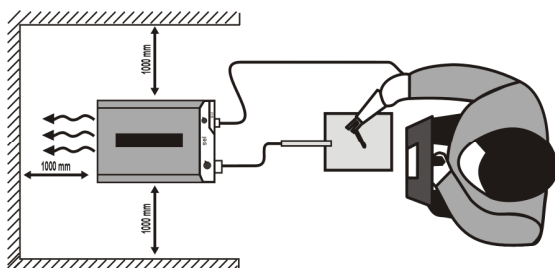

TENSIONE DI RETE

Il generatore funziona per tensioni di rete che si discostano fino al $\pm 20\%$ dal valore nominale (Tensione nominale 230V, tensione minima 184V, tensione massima 276V).

TIG dp 181H

Fuse 16A

COLLEGAMENTO

Prima di effettuare connessioni elettriche tra il generatore di corrente e l'interruttore di linea, accertarsi che quest'ultimo sia aperto.

Il quadro di distribuzione deve essere conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

L'impianto di rete deve essere di tipo industriale.

Predisporre una apposita spina che preveda l'alloggiamento dei conduttori del cavo di alimentazione.

Per i cavi più lunghi maggiorare opportunamente la sezione del conduttore.

A monte, l'apposita presa di rete dovrà avere un adeguato interruttore munito di fusibili ritardati.

MESSA A TERRA

- Per la protezione degli utenti il generatore dovrà essere assolutamente collegato correttamente all'impianto di terra (NORMATIVE INTERNAZIONALI DI SICUREZZA).

- E' indispensabile predisporre una buona messa a terra tramite il conduttore giallo-verde del cavo di alimentazione, onde evitare scariche dovute a contatti accidentali con oggetti messi a terra. Lo chassis (che è conduttivo) è connesso elettricamente con il conduttore di terra; non collegare correttamente a terra l'apparecchiatura può provocare shock elettrici pericolosi per l'utente, e un non corretto funzionamento del generatore.

SOLLEVAMENTO

ATTENZIONE:

Il generatore pesa 9.5 kg / 21 lb.



AVVERTENZA

POSIZIONAMENTO

PRECARIO

Se il generatore cade può causare infortuni. Non mettere in funzione o spostare il generatore nel caso si trovi in posizione precaria. Non posizionare il generatore su piani inclinati superiori a 10° .

DISPOSIZIONE SALDATURA AD ELETTRODO (MMA)

1) Rispettare le indicazioni fornite precedentemente a riguardo dell'allacciamento primario e dell'installazione.

2) Collegare il cavo massa alla presa negativa del generatore.


3) Collegare la pinza porta elettrodi alla presa positiva.

- 4) Premere il pulsante **"SELECT MODE"** e posizionarsi sul LED n.4.
- 5) Inserire l'anima scoperta dell'elettrodo nella pinza.




DISPOSIZIONE SALDATURA TIG

- 1) Rispettare le indicazioni fornite precedentemente a riguardo dell'allacciamento primario e dell'installazione.
- 2) Collegare il cavo di massa alla presa positiva della macchina
- 3) Collegare l'attacco torcia alla presa negativa della macchina
- 4) Collegare il connettore del pulsante torcia nell'apposita presa posta sul pannello frontale
- 5) Collegare il connettore gas della torcia nell'apposito raccordo posto sul pannello frontale
- 6) Allacciare la bombola del gas (Argon) all'apposito raccordo posto sul pannello posteriore della macchina.
- 7) Premere il pulsante **"SELECT MODE"** e posizionarsi sul LED n.2 o 3 per Saldatura TIG con HF o senza HF.

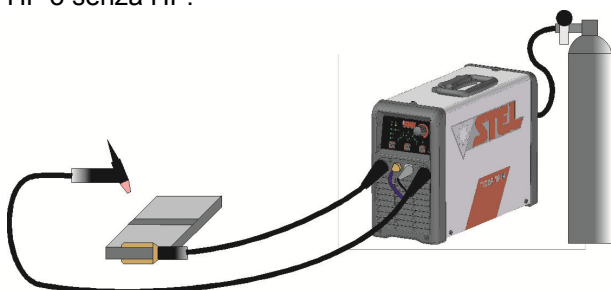

DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE

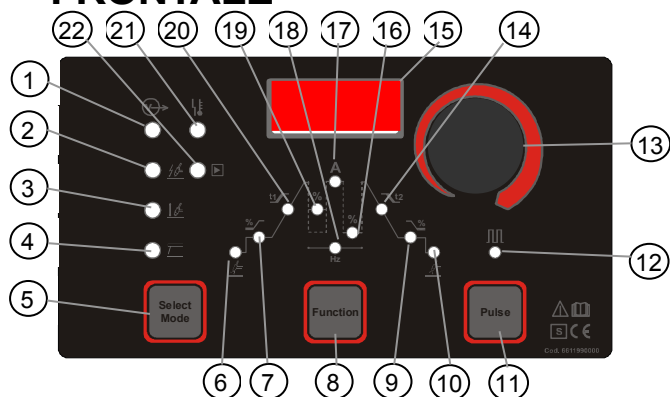

- 1 Led abilitazione saldatura
- 2 Led Modalità Tig HF

- 3 Led Modalità Tig LIFT
- 4 Led Modalità Elettrodo
- 5 Pulsante Selezione Modalità Saldatura
- 6 Led Pre Gas (0,1 - 2 sec)
- 7 Led Base Current 1 (10 - 90%)
- 8 Pulsante Selezione Funzioni TIG
- 9 Led Base Current 2 (10 - 90%)
- 10 Led Post Gas (0,1 - 10 sec)
- 11 Pulsante Attivazione Pulsazione
- 12 Led Pulsazione Attiva
- 13 Encoder Regolazione Corrente e Funzioni
- 14 Led Slope Down (0,1 - 10 sec)
- 15 Display Digitale
- 16 Led Regolazione Pulse Base Current (10-90%)
- 17 Led Corrente di Saldatura
- 18 Led Frequenza di Pulsazione (0,4 - 300 Hz)
- 19 Led Regolazione Pulse Duty Cycle (10 - 90%)
- 20 Led Slope Up (0,1 - 10 sec)
- 21 Led Sovratemperatura
- 22 Led Sub Menu'

SUB MENU'

- V.R.D. (ATTIVO SOLO IN ELETTRODO)

In Modalità stick Tenere premuto il pulsante **"SELECT MODE"** sul pannello frontale della macchina per circa 3 secondi, rilasciare poi il pulsante; il led di sub menù attivo (22) lampeggerà e il display mostrerà la scritta ON o OFF variando l'encoder 13. Tramite l'encoder 13 si può inserire (ON) o disinserire (OFF) la funzione VRD.

- HOT START

(ATTIVO SOLO IN ELETTRODO)

In Modalità stick Tenere premuto il pulsante **"SELECT MODE"** sul pannello frontale della macchina per circa 3 secondi, rilasciare poi il pulsante ed eseguire una pressione del pulsante successiva; il led di sub menù attivo (22) lampeggerà e il display mostrerà la scritta H.S. Tramite l'encoder 13 si può variare il valore di Hot Start da 0 al 50% del valore di corrente impostato.

- ARC FORCE

(ATTIVO SOLO IN ELETTRODO)

In Modalità stick Tenere premuto il pulsante **"SELECT MODE"** sul pannello frontale della macchina per circa 3 secondi, rilasciare poi il pulsante ed eseguire due pressioni del pulsante successive; il led di sub menù attivo (22) lampeggerà e il display mostrerà la scritta A.F. Tramite l'encoder 13 si può variare il valore di Arc Force da 0 al 50% del valore di corrente impostato.

- FUNZIONE 2T E 4T


(ATTIVO SOLO IN TIG)

In modalità Tig tenere premuto il pulsante **"SELECT MODE"** sul pannello frontale della macchina per circa 3 secondi, rilasciare poi il pulsante; il led di sub menù attivo (22) lampeggerà

e il display mostrerà la scritta 2T o 4T variando l'encoder 13. Tramite l'encoder 13 si può selezionare la funzione 2T o 4T nelle modalità TIG lift o TIG HF.


- REGOLAZIONE DUTY E FREQUENZA PULSAZIONE

- 1) Selezionare modalità Pulsazione tramite il pulsante **11**, il led **12** si accende.
- 2) Premere in sequenza il pulsante **11** il led **12** lampeggerà e sul display apparirà la scritta Dut, Frd e IbP alternativamente. Tramite l'encoder **13** si può variare il valore di duty dal 10 al 90%, la frequenza da 0,4 a 300 Hz e la corrente di base dal 10 al 90%.

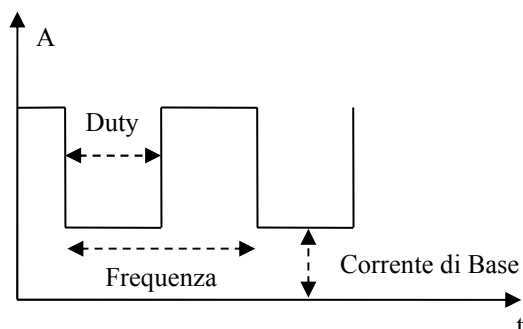


FUNZIONI PRINCIPALI

TIG 2T

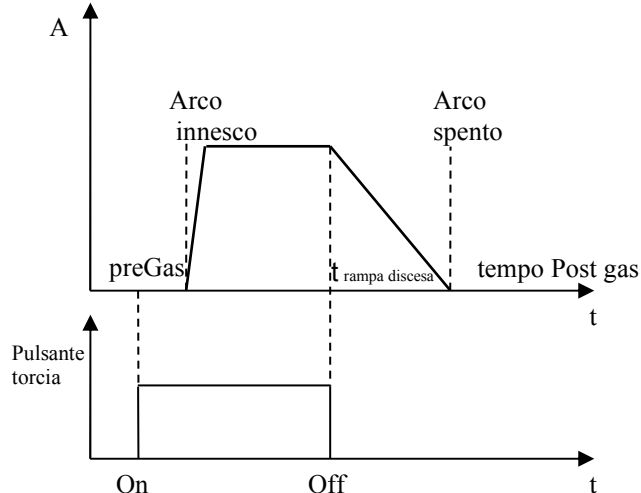


TIG 4T

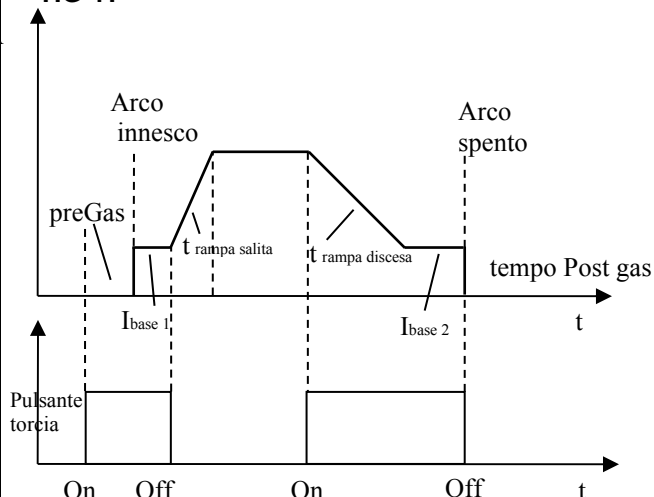

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO TIG

ELETTRODO TUNGSTENO

STEL consiglia sempre l'utilizzo dell'Elettrodo Tungsteno Ceriato Grigio (2% di Cerio) sia per saldatura AC/DC che DC. Sull'elettrodo viene eseguita una punta come indicato in figura:

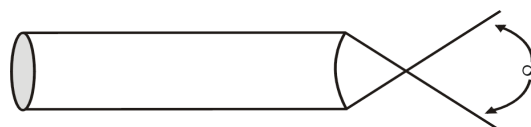

L'angolo α varia al variare della corrente di saldatura la tabella seguente ne consiglia il valore:

Angolo (°)	Corrente di saldatura A
30	5 - 30
60 - 90	30 - 120
90 - 120	120 - 160

MATERIALE D'APPORTO

Esistono molti materiali trattabili, comunque valgono alcune regole basilari:

- 1) le bacchette di materiale d'apporto devono rispettare le stesse proprietà meccaniche e chimiche del materiale da saldare;
- 2) è sconsigliato utilizzare parti del materiale base in quanto potrebbero contenere impurità dovute alla lavorazione stessa;
- 3) se il materiale usato ha una composizione chimica diversa, è opportuno valutare le caratteristiche finali del giunto, sia meccaniche che anticorrosive.


GAS

Il gas di protezione normalmente usato è l'argon puro con una quantità variabile a seconda della corrente impiegata (4-6 l/min).

SALDATURA TIG DEL RAME

Per le proprietà già descritte, la saldatura TIG

risulta ottimale anche nel caso della lavorazione di materiali ad elevata conducibilità termica. Il gas utilizzato è sempre l'argon e nel caso della saldatura del rame si consiglia l'uso di un supporto rovescio.

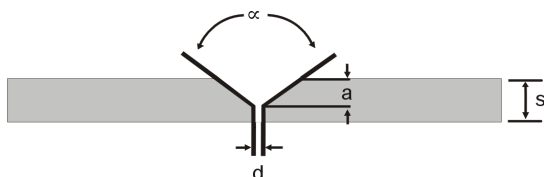

L'elettrodo utilizzato è dello stesso tipo descritto per la saldatura degli acciai; la preparazione viene effettuata nelle modalità già precedentemente descritte. Per evitare la possibile ossidazione nella zona saldata si utilizzano materiali d'apporto con fosforo, silicio e componenti disossidanti.

DUTY CYCLE E SOVRATEMPERATURA

Il ciclo di intermittenza è la percentuale di utilizzo della saldatrice su 10 minuti che l'operatore deve rispettare per evitare che scatti il blocco di erogazione per sovratemperatura.

Se la macchina entra in sovratemperatura:

- Il led giallo si accende in modo intermittente.
- E' necessario attendere circa 10 minuti per riprendere a saldare.

100% E D (ciclo intermittenza)



60% E D (ciclo intermittenza)



SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Non smaltire le apparecchiature elettriche assieme ai rifiuti normali! In ottemperanza alla Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa attuazione nell'ambito della legislazione

nazionale, le apparecchiature elettriche giunte a fine vita devono essere raccolte separatamente e conferite ad un impianto di riciclo ecocompatibile. In qualità di proprietario delle apparecchiature dovrà informarsi presso il nostro rappresentante in loco sui sistemi di raccolta approvati. Dando applicazione a questa Direttiva Europea migliorerà la situazione ambientale e la salute umana!

IN CASO DI CATTIVO FUNZIONAMENTO RICHIEDETE L'ASSISTENZA DI PERSONALE QUALIFICATO

SAFETY

ELECTRIC SHOCK CAN KILL

- Disconnect the power supply before working on the welding machine.
- Do not work with deteriorated cable sheaths.
- Do not touch bare electrical parts.
- Ensure that all the panels covering the welding machine are firmly secured in place when the machine is connected to the mains supply.
- Insulate yourself from the work bench and from the floor (ground): use insulating footwear and gloves.
- Keep gloves, footwear, clothes, the work area and this equipment clean and dry.

PRESSURISED CONTAINERS CAN EXPLODE IF WELDED.

When working with a welding machine:

- do not weld pressurised containers.
- do not weld in environments containing explosive powders or vapours.

THE RADIATIONS GENERATED BY THE WELDING ARC CAN DAMAGE THE EYES AND CAUSE BURNING OF THE SKIN.

- Provide suitable protection for the eyes and body.
- **It is indispensable for contact lens wearers to protect themselves with suitable lenses and masks.**

NOISE CAN DAMAGE YOUR HEARING.

- Protect yourself suitably to avoid hearing damage.

FUMES AND GASES CAN DAMAGE YOUR HEALTH.

- Keep your head out of the reach of fumes.
- Provide suitable ventilation of the work area.
- If the ventilation is not sufficient, use an exhaust system that sucks from the bottom.

HEAT, SPLASHES OF MOLTEN METAL AND SPARKS CAN CAUSE FIRES.

- Do not weld near inflammable materials.
- Avoid having any type of fuel with you such as cigarette lighters or matches.
- The welding arc can cause burns. Keep the tip of the electrode far from your body and from other persons.

PREVENTION OF ELECTRIC SHOCKS

Take the following precautions when working with a welding machine:

- keep yourself and your clothes clean.
- do not be in contact with damp or wet parts when working with the welding machine.
- maintain suitable insulation against electric shock. If the operator has to work in a damp environment, he must take extreme care and wear insulating footwear and gloves.
- check the machine power cable frequently: it

must be free from damage to the insulation. **BARE CABLES ARE DANGEROUS.** Do not use the machine if the power cable is damaged; it must be replaced immediately.


- if it is necessary to open the machine, first disconnect the power supply. Wait 5 minutes to allow the capacitors to discharge. Failure to take this precaution may expose the operator to dangerous risks of electric shock.
- never work with the welding machine if the protective cover is not in place.
- ensure that the earth connection of the power supply cable is perfectly efficient.

This machine has been designed for use in a professional and industrial environment. For other types of application contact the manufacturer. If **electromagnetic disturbances** are found it is the responsibility of the machine user to solve the problem with the technical assistance of the manufacturer. **It is forbidden for people with PACEMAKERS to use or come near the machine.**

H.F. RADIATION CAN CAUSE INTERFERENCE

The user is responsible for having a qualified electrician promptly correct any interference problem resulting from the installation.

High Frequency HF can interfere with radio navigation, safety services, computers, and communications equipment. Our HF has been tested featuring the EN 60974-3 Normative.

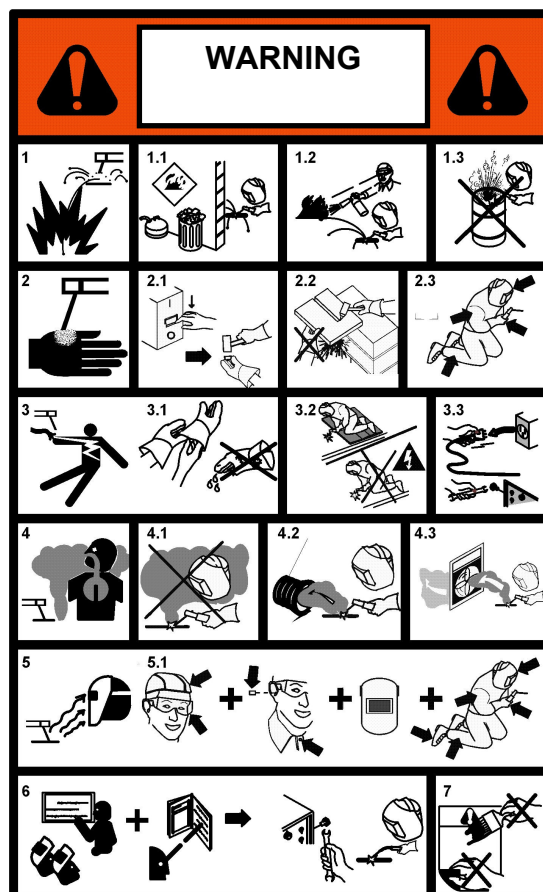

PREVENTION OF BURNS

To protect your eyes and skin from burns and ultraviolet rays:

- wear dark glasses. Wear suitable clothing, gloves and footwear.
- use masks with closed sides, having lenses and protective glass according to standards (degree of protection DIN 10).
- warn people in the vicinity not to look directly at the arc.

PREVENTION OF FIRE

Welding produces splashes of molten metal.

Take the following precautions to prevent fire:

- ensure that there is a fire extinguisher in the welding area.
- remove all inflammable material from the immediate vicinity of the welding area.
- cool the welded material or let it cool before touching it or putting it in contact with combustible material
- never use the machine for welding containers of potentially inflammable material. These containers must be completely cleaned before they are welded.
- ventilate the potentially inflammable area before using the machine.
- do not use the machine in atmospheres containing high concentrations of powders, inflammable gases or combustible vapours.

GENERAL CHARACTERISTICS

This new series of welding machines with electronic regulation controlled by a microprocessor, allows you to achieve excellent welding quality, thanks to the advanced technologies applied. The microprocessor circuit controls and optimises the transfer of the arc irrespective of the load variation and of the impedance of the welding cables.

The controls on the front panel allow easy programming of the welding sequences depending on the operating requirements.

The inverter technology used has allowed the following to be obtained:

- machines with extremely low weight and compact dimensions;
- reduced energy consumption;
- excellent dynamic response;
- very high power factor and yields;
- better welding characteristics;
- viewing of the data and of the set functions on the display.

The electronic components are enclosed in a sturdy structure that is easy to carry and cooled with forced air by fans with low noise production.

N.B. This welding machine is not suitable for thawing pipes.

DELIVERY OF THE MATERIAL

The package contains:

- N. 1 welding machine
- N. 1 safety manual
- N. 1 setting up KIT
- N. 1 Connector 7 ways C091-U

Check that all the material listed above is included in the package. Inform your distributor if anything is missing. Check that all the material listed above is included in the package. Inform your distributor if anything is missing. Check that the machine has not been damaged in transport. If you see any sign of damage, consult the COMPLAINTS section for instructions. Before working with the machine, read the SAFETY and USE section of this manual.

COMPLAINTS

Complaints for damage during transport: If your equipment is damaged during transit you must present a claim to the carrier.

Complaints for faulty goods: All the equipment shipped by STEL is subjected to strict quality control. However, if your equipment does not work properly, consult your authorised dealer.

TECHNICAL DATA

		Via Del Progresso, 59 36020 Castegnero (VI) – ITALY			
TYPE: TIG dp 181H		EN 60874-1 EN 60874-10 EN 60874-3			
	4 A / 10,2 V		180 A / 17,2 V		
	---	X	20%	60%	100%
	U₀ V	I₂	180 A	115 A	105 A
	95	U₂	17,2 V	14,6 V	14,2 V
	4 A / 20,2 V		150 A / 26 V		
	---	X	25%	60%	100%
	U₀ V	I₂	150 A	110 A	90 A
	80	U₂	26 V	24,4 V	24 V
	U₁ V	I_{MAX}	A	I_{EFF}	A
	230	30,5		16	
IP 23		Made in Italy			

a) IDENTIFICATION

Name, address of the manufacturer

Type of welding machine

Identification with reference to serial number

Symbol of the type of welding machine

Reference to the construction standards

b) WELDING OUTPUT

Symbol of the work process

Symbol for welding machines suitable for working in an environment with a high risk of electric shock.

Symbol of the welding current

Assigned no-load voltage (operating voltage)

Range of the welding current

Values of the intermittence cycle (in 10 minutes)

Values of the assigned welding current

Values of the conventional loaded voltage

c) POWER SUPPLY

Power supply symbol (number of phases and frequency)

Assigned power supply voltage

Maximum power supply current

Maximum effective power supply current (identifies the line fuse)

d) OTHER CHARACTERISTICS

Degree of protection.

TIG dp 181 H		
Efficiency	MMA	83%
Idle state power consumption	MMA	55 W


INSTALLATION

WARNING

This **Class A** equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances. This equipment does not comply with **IEC 61000-3-12**. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.

The good operation of the Power Source is ensured by correct installation; you must therefore proceed as follows:

- Position the machine in such a way that there is no obstacle to the air circulation ensured by the internal fan since the internal components require suitable cooling.
- Ensure that the fan does not send deposits or dust into the machine.
- Avoid impacts, rubbing, and – absolutely – exposure to dripping water, excessive heat sources, or any abnormal situations.

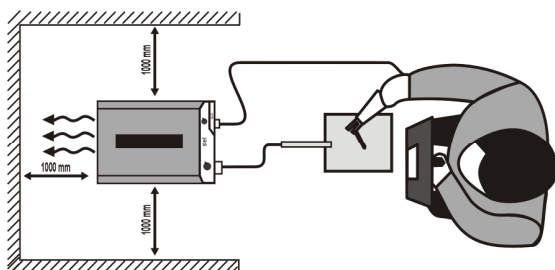

MAINS VOLTAGE

The Power Source works at mains voltages differing by +/-20% from the rated mains (230V rated, Minimum voltage 184V, maximum voltage 276V).

TIG dp 181H

Fuse 16A

CONNECTION

- Before making the electrical connections between the current Power Source and the line switch, ensure that the switch is turned off.
- The distribution panel must comply with the regulations in force in the country of use.
- The mains system must be of the industrial type.
- Provide a special socket which can receive leads.
- For longer connecting cables, increase the lead section as required.
- Upstream, the mains socket must have a suitable switch provided with delayed fuses.
- In the event of breakage of the power cable, it must be replaced at a qualified assistance centre.

EARTHING

- To ensure user protection the welding machine must absolutely be correctly connected to the earth system (INTERNATIONAL SAFETY REGULATIONS).
- It is indispensable to provide good earthing by means of the yellow-green lead in the power cable, in order to avoid discharges due to accidental contacts with earthed objects.
- The chassis (which is conductive) is electrically connected with the earth lead; if the equipment is not suitably connected to earth it may cause electric shocks which are dangerous for the user.

LIFTING

WARNING:

The machine weighs 9.5 kg / 21 lb.



INSTRUCTION FOR INSECURE POSITIONING

Failure to properly secure the machine can cause personal injury. If machine is in an insecure position do not attempt to switch on. Do not put the machine on an unlevelled surface greater than 10°.


PREPARING FOR ELECTRODE WELDING (MMA)

- 1) Follow the indications given above for primary connection and installation.
- 2) Connect the earth cable to the negative pole of the Power Source.
- 3) Connect the electrode gun to the positive socket
- 4) Press the button "**SELECT MODE**" until the led N.4 lights up to indicate Electrode Mode.
- 5) Insert the bare core of the electrode in the gun.




PREPARING FOR TIG WELDING

- 1) Follow the indications given above for primary connection and installation.
- 2) Connect the earth cable to the positive socket of the machine
- 3) Connect the torch coupling to the negative socket of the machine
- 4) Connect the torch button coupling to the socket provided on the front panel
- 5) Connect the gas coupling to the socket provided on the front panel
- 6) Connect the gas cylinder (Argon) to the socket provided on the rear panel of the machine.
- 7) Press the button **"SELECT MODE"** until the led N.2 or 3 lights up to indicate TIG with HF or Not.

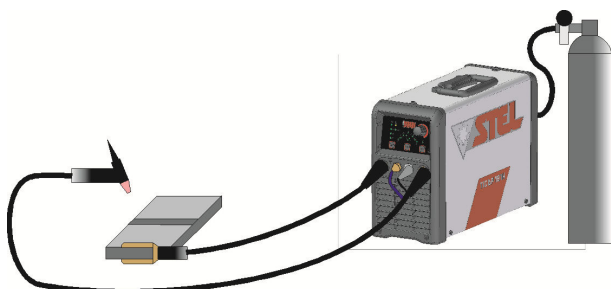

FRONT PANEL DESCRIPTION

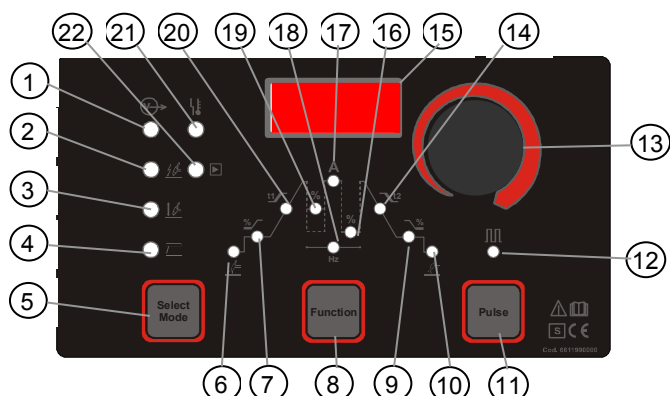

- 1 Welding enabled LED
- 2 Tig HF Mode LED
- 3 LED Tig LIFT LED
- 4 MMA Mode LED
- 5 Button Select mode
- 6 Pre Gas LED (0,1 -2 sec)
- 7 Base Current LED 1 (10 - 90%)
- 8 Tig Function Button

- 9 Base Current LED 2 (10 - 90%)
- 10 Post Gas LED (0,1 - 10 sec)
- 11 Pulse mode button
- 12 Pulse mode LED
- 13 Regulation Encoder
- 14 Led Slope Down (0,1 - 10 sec)
- 15 Digital Display
- 16 Pulse Base Current LED (10 - 90%)
- 17 Welding Current LED
- 18 Pulse Frequency LED (0,4 - 300 Hz)
- 19 Pulse Duty Cycle LED (10 - 90%)
- 20 Led Slope Up (0,1 - 10 sec)
- 21 Over temperature LED
- 22 Sub Menu' LED

SUB MENU'

- V.R.D. (AVAILABLE ONLY IN MMA MODE)

Switch on the welding machine. Select Stick Mode and hold down button **"SELECT MODE"** on the front panel of the machine for about 3 seconds, then release the button; the Sub Menu' LED (22) will blink and the display will show ON or OFF (Regulate the encoder 13 to activate the VRD or NOT).

- HOT START

(AVAILABLE ONLY IN MMA MODE)

Switch on the welding machine. Select Stick Mode and hold down button **"SELECT MODE"** on the front panel of the machine for about 3 seconds, release and press again the same button. The Sub Menu' LED (22) will blink and the display will show H.S. (Regulate the encoder 13 to change the value of the Hot Start from 0 to Max 50% of the welding current).

- ARC FORCE

(AVAILABLE ONLY IN MMA MODE)

Switch on the welding machine. Select Stick Mode and hold down button **"SELECT MODE"** on the front panel of the machine for about 3 seconds, release and press again two times the same button. The Sub Menu' LED (22) will blink and the display will show A.F. (Regulate the encoder 13 to change the value of the Arc Force from 0 to Max 50% of the welding current).


- TIG 2T AND 4T

(AVAILABLE ONLY IN TIG MODE)

Switch on the welding machine. Select Stick Mode and hold down button **"SELECT MODE"** on the front panel of the machine for about 3 seconds and release. The Sub Menu' LED (22) will blink and the display will show 2T or 4T. (Regulate the encoder 13 to 2t and 4t).


- PULSE DUTY AND PULSE FREQUENCY ADJUSTMENTS

- 1) Select the Pulse mode with button **11**, the LED **12** illuminates .
- 2) Press the button **11**, The LED 12 will blink and the Display will show Dut, Frd and IbP
- 3) With the encoder 13 regulate the value of - Duty from 10% - 90%; Frequency from 0.4Hz - 300Hz; base current value from 10% - 90% of welding current..

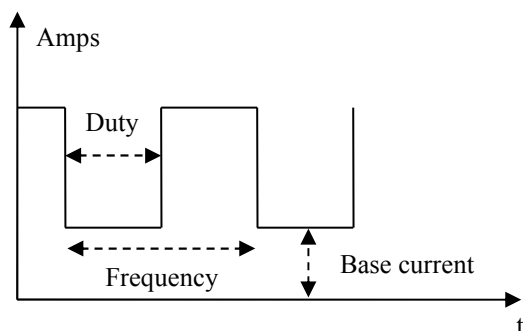


MAIN FUNCTIONS

TIG 2T

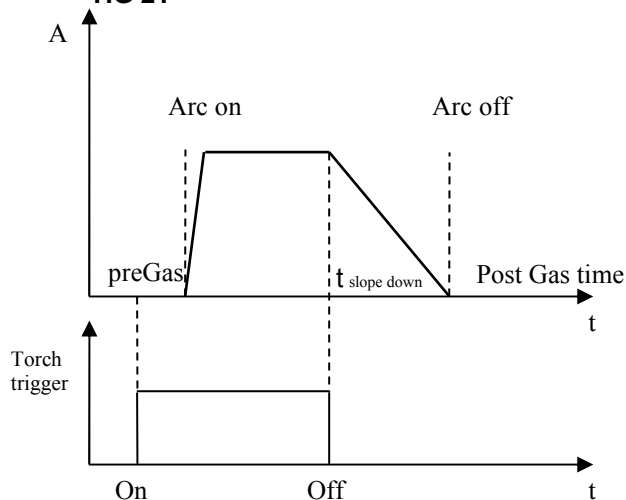


TIG 4T

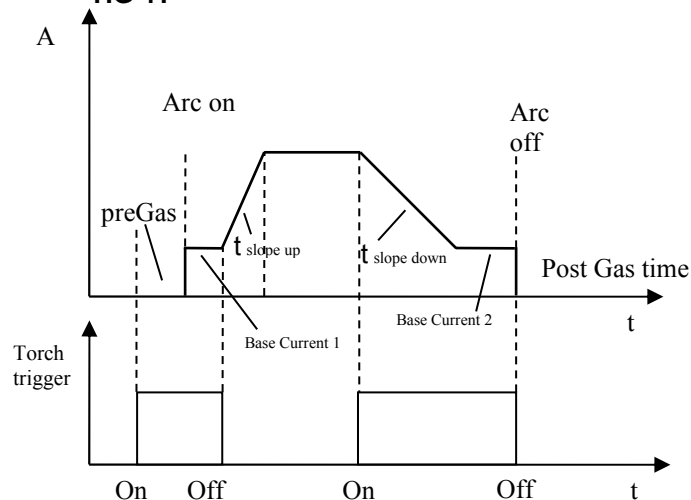

TIG WELDING INFORMATION

ELECTRODE TYPE

STEL recommends the use of Ceriated Tungsten electrodes (grey) for optimum arc ignition and welding performance during either AC or DC welding. A suitable electrode point is made as shown in this example.

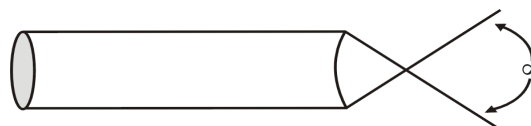

Angle α varies as the welding current varies; the following table recommends the value:

Angle (°)	Welding current A
30	5 - 30
60 - 90	30 - 120
90 - 120	120 - 160

FILLER MATERIAL

Basic rules:


- 1) Always use the same filler rod specification with the same mechanical and chemical properties as the material to be welded;
- 2) it is recommended not to use parts of the base material, as they could contain impurities due to the work process;
- 3) if the material used has a different chemical composition, it is advisable to assess the final characteristics of the joint, both mechanical and anti-corrosive.

GAS

The shielding gas normally used is pure argon with a gas flow rate that varies according to the current used and joint set up (4-6 l/min).

TIG WELDING ON COPPER

Due to the properties already described, TIG welding is also excellent for working on materials with high heat conductivity. The gas used is mostly argon and, in the case of copper, the use of a reversed support is recommended. Preparation of the edges for welding copper (flat butt joint).

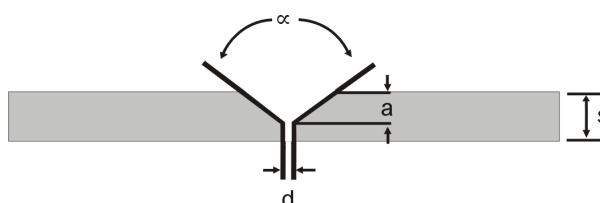

The electrode used is of the same type described for welding steel; it is prepared as described above. To avoid possible oxidation in the welded area, weld materials containing phosphor, silicon and deoxidizing components are used.


DUTY CYCLE AND EXCESSIVE TEMPERATURE

The duty cycle is the percentage of use of the welding machine in 10 minutes which the operator must respect to avoid the power supply output blocking due to temperature exceed.


If the machine goes into excess temperature:

- The yellow LED will illuminate.
- It is necessary to wait about 10 minutes before resuming welding.

100% ED (duty cycle)

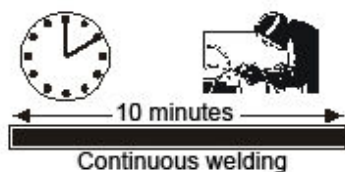

60% ED (duty cycle)

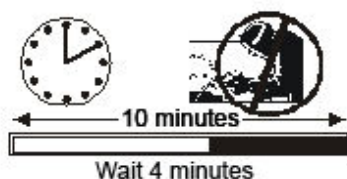

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



Do not dispose of electrical equipment together with normal waste! In observance of European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electrical equipment that has reached the end of its life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. As the owner of the equipment, you should get information on approved collection systems from our local representative. By applying this European Directive you will improve the environment and human health!

IN CASE OF MALFUNCTIONS, REQUEST ASSISTANCE FROM QUALIFIED PERSONNEL.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

EIN ELEKTROSCHOCK KANN TÖDLICH SEIN

- Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel und Leitungen
- Berühren Sie keine unter Spannung stehenden elektrischen Bauteile
- Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen fest geschlossen sind, bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Selbstschutz gegenüber dem Erd- bzw. Massepotential, durch die Verwendung von isolierendem Schuhwerk und Handschuhen.
- Halten Sie Handschuhe, Schuhwerk, Kleidung, ihren Arbeitsplatz, sowie das Gerät samt Ausrüstung, trocken und sauber.

UNTER DRUCK STEHENDE BEHÄLTER KÖNNEN BEIM SCHWEISSEN EXPLODIEREN

Wenn Sie mit einem Schweißgerät arbeiten:

- Schweißen Sie keine unter Druck stehenden Behälter
- Schweißen Sie nicht in Umgebungen mit explosiven Stäuben oder Dämpfen

DIE DURCH DEN LICHTBOGEN ERZEUGTE STRAHLUNG KANN IHR AUGENLICHT SCHÄDIGEN

- Sorgen Sie für ausreichende Schutzkleidung für Augen und Körper
- **Für Kontaktlinsenträger ist es absolut notwendig, sich mit geeigneten Linsen und Schutzmasken zu schützen.**

LÄRM KANN IHR GEHÖR SCHÄDIGEN

- Schützen Sie sich durch ausreichenden Gehörschutz vor Gehörschäden

DÄMPFE UND GASE KÖNNEN IHRE GESUNDHEIT SCHÄDIGEN

- Kopf von schädlichem Dämpfen und Gasen fernhalten
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs
- Sollte die Belüftung nicht ausreichend sein, benutzen Sie ein geeignetes Absauggerät, welches von Unten absaugt.

HITZE, FLÜSSIGE METALLSPRITZER UND FUNKEN KÖNNEN FEUER VERURSACHEN

- Schweißen Sie nicht in der Nähe von entflammaren Materialien
- Tragen Sie keine entflammaren Dinge mit sich, wie Feuerzeuge oder Streichhölzer
- Der Lichtbogen kann Brände verursachen. Halten Sie die Spitze der Elektrode von Ihrem Körper, sowie von Personen in Ihrer Nähe, fern.


VORSICHTSMASSNAHMEN UM EINEN ELEKTROSCHOCK ZU VERHINDERN

Treffen Sie folgende Vorkehrungen, wenn Sie mit einem Schweißgerät arbeiten:

- Halten Sie sich und Ihre Kleidung sauber.
- Berühren Sie keine feuchten oder nassen Teile, wenn Sie mit dem Schweißgerät arbeiten.
- Halten Sie eine ausreichende Isolation gegen einen Elektroschock aufrecht. Sollte der Anwender in einer feuchten Umgebung arbeiten müssen, ist für größte Vorsicht zu sorgen und geeignetes, isolierendes Schuhwerk und Handschuhe zu tragen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig: Es darf keine Beschädigungen an der Isolation aufweisen. **BLANKE KABEL SIND GEFÄHRLICH.** Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist; es muss sofort ausgetauscht werden.
- Sollte es notwendig sein, das Gerät zu öffnen, ziehen Sie zuerst den Netzstecker. Warten Sie 5 Minuten, damit sich die Kondensatoren entladen können. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme setzt den Anwender einem hohen Risiko aus, einen Elektroschock zu erleiden.
- Arbeiten Sie nie mit dem Schweißgerät, wenn die Schutzabdeckung geschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Erdung des Stromversorgungskabels ausreichend leistungsfähig ist.

Dieses Gerät wurde für den Einsatz in Beruf und Industrie entwickelt. Für andere Arten der Anwendung kontaktieren Sie bitte den Hersteller. Werden **elektromagnetische Störungen** festgestellt, liegt es in der Verantwortung des Gerätebetreibers das Problem mit Hilfe des technischen Kundendiensts des Herstellers zu lösen.

Für Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, ist es verboten das Gerät zu bedienen, bzw. sich im Bereich des Geräts aufzuhalten.

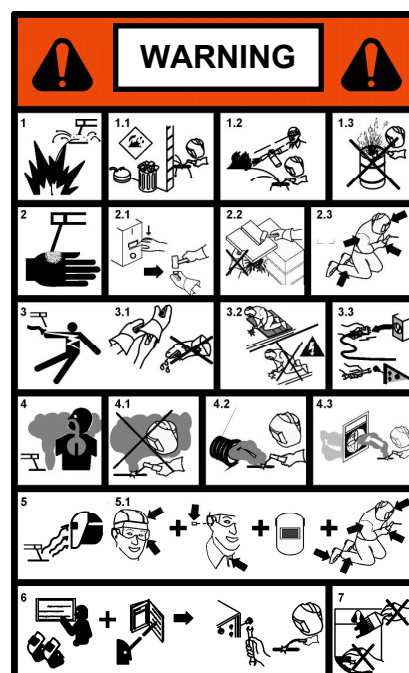

Symbol für Schweißgeräte, die für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Elektroschockrisiko, geeignet sind.

Symbol für den Schweißstrombereich

Zugeteilte Leerlaufspannung (Betriebsspannung)

Schweißstrombereich

Wert des Unterbrechungszykluses (in 10 Minuten)

Wert des zugeteilten Schweißstrombereichs

Wert der genormten Lastspannung

c) STROMZUFÜHRUNG

Symbol der Stromzuführung (Anzahl der Phasen und Frequenz)

Zugewiesene Netzspannung

Bemessungswert der maximalen Netzspannung

Bemessungswert der effektiven Netzspannung (gibt die Netzabsicherung an)

d) WEITERE EIGENSCHAFTEN

Schutzart.


TIG dp 181 H		
Wirkungsgrad	MMA	83%
Leerlaufleistung	MMA	55 W

MONTAGE

INSTALLATION

Dieses **Klasse A** Gerät ist nicht zum Betrieb in häuslicher Umgebung vorgesehen, in der der Strom vom öffentlichen Niederspannungsnetz zur Verfügung gestellt wird. Dort können mögliche Schwierigkeiten auftreten, die elektromagnetische Verträglichkeit auf Grund von leistungsgeführten und gestrahlten Störgrößen zu gewährleisten. Dieses Gerät stimmt nicht mit **IEC 61000-3-12** überein. Sollte das Gerät an ein öffentliches Niederspannungsnetz angeschlossen werden, liegt es in der Verantwortung des Monteurs oder des Geräthenutzers, Rücksprache mit den Mitarbeitern des Verteilungsnetzes zu halten, ob das Gerät angeschlossen werden kann. Der einwandfreie Betrieb des Geräts wird durch eine korrekte Inbetriebnahme gewährleistet, deshalb müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass nichts die Luftzirkulation, die durch den eingebauten Lüfter gesichert wird, behindert. Die inneren Bauteile benötigen eine ausreichende Kühlung.
- Stellen Sie sicher, dass der Lüfter keine Ablagerungen oder Staub in das Gerät einsaugt.
- Vermeiden Sie Stöße und Scheuern und setzen sie das Gerät niemals Spritzwasser, exzessiven Hitzequellen oder anderen bnormalen Situationen aus.

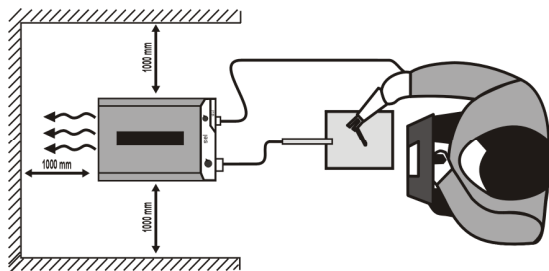

NETZSPANNUNG

Das Gerät arbeitet mit einem Toleranzbereich von 20% der Nennspannung (Beispiel: Nennspannung 230V, Mindestspannung 184V, Höchstspannung 276V).

Tig dp 181H

Sicherung 16A

ANSCHLUSS

- Bevor Sie den elektrischen Anschluss zwischen dem Schweißgerät und dem Leitungsschalter herstellen, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf Aus steht.
- Die Verteilertafel muss mit den Vorschriften im Bestimmungsland des Gerätegebrauchs übereinstimmen.
- Die Netzversorgung muss für die industriellen Anforderungen geeignet sein.
- Bei der Verwendung von langen Verlängerungskabel, ist das Kabel Kerndurchmesser Größe relevant zu den Schweiß-Maschine für eine optimale Leistung- Die Leistungsaufnahme Steckdose von der Netzspannung, muss ein Schalter mit 'langsam brennende' Sicherung (en) zur Verfügung gestellt.
- Im Falle einer Beschädigung der Netzkabel, Ersatz oder Reparatur kann nur von einer qualifizierten Person in einer zugelassenen Service-Center vorgenommen werden.

ERDUNG

- Um den Anwenderschutz sicher zu stellen, muss das Gerät korrekt an die Erdungsanlage angeschlossen werden. (INTERNATIONALE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN)
- Um Entladungen bei versehentlichem Kontakt mit geerdeten Objekten zu vermeiden, ist es unentbehrlich für eine gute Erdung, unter Verwendung der grün-gelben Leitung im Netzkabel zu sorgen.
- Das Gehäuse (welches leitfähig ist), ist elektrisch mit der Erdungsleitung verbunden; ist das Gerät nicht entsprechend geerdet, kann dies zu einem, für den Anwender sehr gefährlichen, Elektroschock führen.

ANHEBEN DES GERÄTS

WARNING:

Das Gerät wiegt 9.5 kg / 21lb.



WARNHINWEISE BEI UNSICHERER POSITIONIERUNG

Die nicht fachgerechte Sicherung des Geräts kann Personen verletzen.

Wenn das Gerät unsicher aufgestellt ist, schalten Sie das Gerät nicht ein.

Stellen Sie das Gerät nicht auf Untergründe mit mehr als 10° Neigungswinkel.


ANLEITUNG ZUM ELEKTRODENSCHWEISSEN (MMA)

- 1) Sich an die vorab gegebenen Anleitungen betreffend den Primäranschluss und die Installation halten.
- 2) Das Massekabel an die negative Buchse des Generators anschließen.
- 3) Die Elektrodenzange an die positive Buchse des Generators anschließen.
- 4) Den Druckkopf „**SELECT MODE**“ so lange betätigen, bis die Led 4 aufleuchtet.
- 5) Die blank gelegte Seele der Elektrode in die Zange einführen.




ANLEITUNG ZUM WIG- SCHWEISSEN

- 1) Sich an die vorab gegebenen Anleitungen betreffend den Primäranschluss und die Installation halten.
- 2) Das Massekabel an die positive Buchse der Maschine anschließen.
- 3) Den Brenner an die negative Buchse der Maschine anschließen.
- 4) Den Verbinder des Brennerdruckknopfs an die eigens hierfür vorgesehene Buchse auf dem Frontpaneel anschließen.
- 5) Den Gasverbinder des Brenners an die eigens hierfür vorgesehene Einrichtung auf dem Frontpaneel anschließen.
- 6) Die Gasflasche (Argon) an die eigens hierfür rückseitig an der Maschine vorgesehene Einrichtung anschließen.
- 7) Den Druckknopf „**SELECT MODE**“ so lange betätigen, bis die Led n. 2 oder 3 aufleuchtet, für das WIG-Schweißen mit HF oder ohne HF.

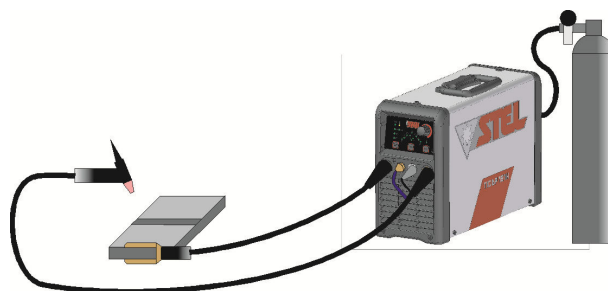

BESCHREIBUNG DER FRONTBLENDE

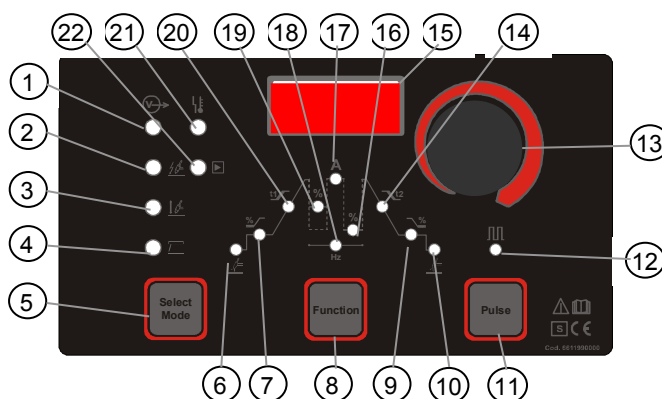

- | | |
|----|---|
| 1 | Led zur Anzeige des freigegebenen Schweißens |
| 2 | Led zur Anzeige des eingeschalteten Tig HF Modus |
| 3 | Led zur Anzeige des eingeschalteten Tig LIFT Modus |
| 4 | Led zur Anzeige des eingeschalteten Elektrodenschweißen |
| 5 | Druckknopf zur Modalitätswahl Schweißen |
| 6 | Led zur Anzeige der GASVORSTRÖMUNG (0,1-2 Sek.) |
| 7 | Led zur Anzeige des Base-Current 1 (10-90%) |
| 8 | Druckknopf zur Wahl der WIG-Funktionen |
| 9 | Led zur Anzeige des Base-Current 2 (10-90%) |
| 10 | Led zur Anzeige der GASNACHSTRÖMUNG (0,1-10 Sek.) |
| 11 | Led zum Einschalten der Pulsfunktion |
| 12 | Led zur Anzeige der eingeschalteten Pulsfunktion |
| 13 | Encoder zur Strom- und Funktionsregulierung |
| 14 | Led zur Anzeige der Slope-Down-Funktion (0,1-10 Sek.) |
| 15 | Digitaldisplay |
| 16 | Led zur Pulse Base-Current-Regulierung (10-90%) |
| 17 | Led zur Anzeige des Schweißstroms |
| 18 | Led zur Anzeige der Pulsfunktion (0,4-300 Hz) |
| 19 | Led zur Pulse-Duty-Cycle-Regulierung (10-90%) |
| 20 | Led zur Anzeige der Slope-Up-Funktion (0,1-10 Sek.) |
| 21 | Led zur Anzeige der Übertemperatur |
| 22 | Led Sub Menü |

UNTERMENÜ

- V.R.D. (nur erhältlich im MMA Mmodus)

Im Stick Modus den Druckknopf „**SELECT MODE**“ auf dem Frontpaneel der Maschine ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann wieder auslassen; die Led zur Anzeige des aktivierten Sub-Menü (22) blinkt und das Display zeigt den Schriftzug ON oder OFF indem man den Encoder 13 dreht. Mit dem Encoder 13 kann man die VRD-Funktion einschalten (ON) oder ausschalten (OFF).

- HOT-START-FUNKTION

(nur erhältlich im MMA Modus)

Im Stick Modus den Druckknopf „SELECT MODE“ auf dem Frontpaneel der Maschine ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann wieder auslassen und den Druckknopf zweimal betätigen; die Led zur Anzeige des aktivierten Sub-Menü (22) blinkt und das Display zeigt den Schriftzug H.S. Mit dem Encoder 13 kann man den Hot-Start-Wert im Vergleich zum eingestellten Stromwert von 0 bis 50% verstellen.

- ARC-FORCE-FUNKTION

(nur erhältlich im MMA Modus)

Im Stick Modus den Druckknopf „SELECT MODE“ auf dem Frontpaneel der Maschine ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann wieder auslassen und den Druckknopf zweimal betätigen; die Led zur Anzeige des aktivierten Sub-Menü (22) blinkt und das Display zeigt den Schriftzug A.F. Mit dem Encoder 13 kann man den Arc-Force-Wert im Vergleich zum eingestellten Stromwert von 0 bis 50% verstellen.


2- UND 4-TAKT-FUNKTION

(nur erhältlich im WIG Modus)

Im Wig Modus den Druckknopf „SELECT MODE“ auf dem Frontpaneel der Maschine ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann wieder auslassen; die Led zur Anzeige des aktivierten Sub-Menü (22) blinkt und das Display zeigt den Schriftzug 2T oder 4T indem man den Encoder 13 dreht. Im WIG lift oder WIG HF Modus kann man mit dem Encoder 13 die 2T- oder 4T-Funktion wählen.


- DUTY-REGULIERUNG UND PULSFREQUENZ

1) Die Pulsfunktion durch Betätigen des Druckknopfs 11 wählen, die Led 12 aufleuchtet.
2) Den Druckknopf 11 mehrmals betätigen, die Led 12 blinkt und das Display zeigt abwechselnd den Schriftzug Dut, Frd und IbP. Durch den Encoder 13 kann man den Duty-Wert von 10 bis 90%, den Wert der Frequenz von 0,4 bis 300 Hz und den Grundstromwert von 10 bis 90% verstellen

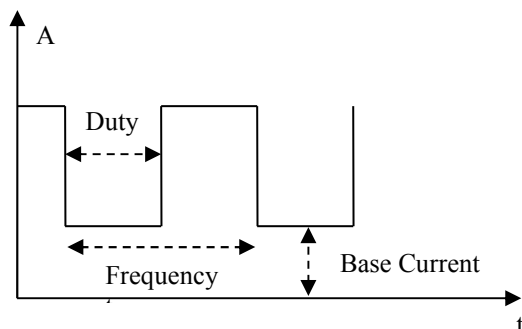


MAIN FUNCTIONS

TIG 2T

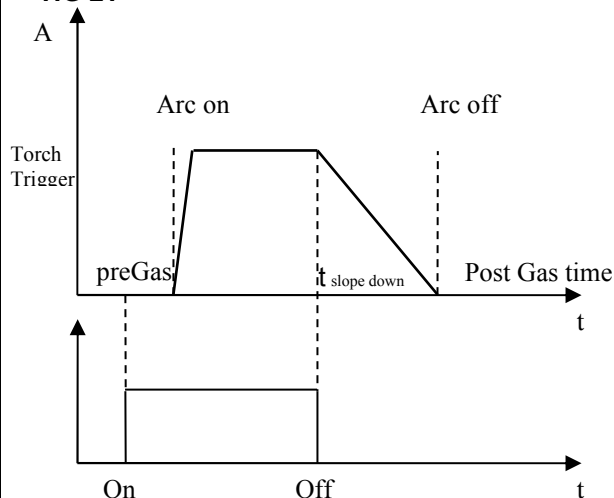


TIG 4T

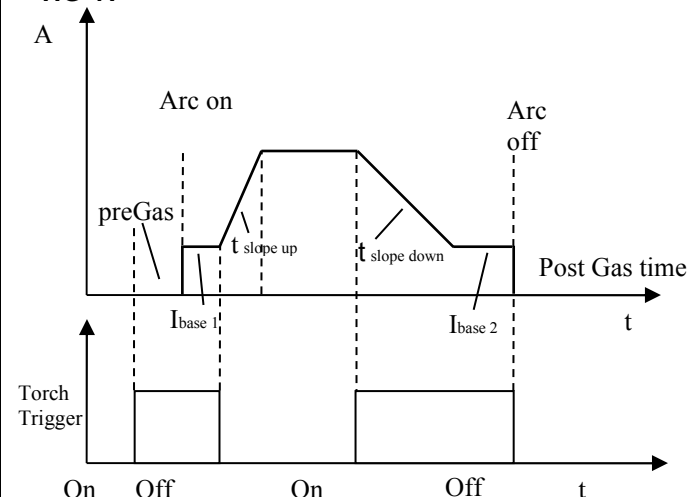

TIG WELDING INFORMATION

ELECTRODE TYPE

Die WIG-Anlagen von Stel sind bei Schweißungen in WIG DC mit grauen in Cerium Wolfram Elektroden zu verwenden. Falls bei Schweißungen von WIG DC zu übergegangen wird, muß die Elektrode aufgrund der Verunreinigung gewechselt werden.

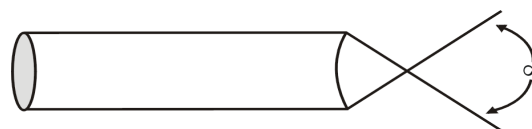

Der Winkel α richtet sich nach dem Schweißstrom: die folgende Tabelle gibt die empfohlenen Werte an:

Winkel (°)	Schweißstrom A
30	5 - 30
60 – 90	30 - 120
90 – 120	120 - 160

ZUSATZWERKSTOFFE

- Es gibt viele bearbeitbare Materialien, doch gelten einige grundlegende Regeln:


- 1) die Zusatzwerkstoffe in Form von Stäben müssen dieselben mechanischen und chemischen Eigenschaften aufweisen, wie das zu schweißende Material;
- 2) von der Verwendung von Teilen des Grundwerkstoffs wird abgeraten, weil diese durch die Bearbeitung selbst entstehende Verunreinigungen aufweisen könnten;
- 3) wenn das verwendete Material eine andere chemische Zusammensetzung hat, empfiehlt es sich, die Endmerkmale des Stoßes in mechanischer und korrosionshemmender Hinsicht zu bewerten.

SCHUTZGAS

Das normalerweise verwendete Schutzgas ist reines Argon in je nach angewandtem Strom unterschiedlicher Menge (4-6 l/min.).

WIG-SCHWEISSEN VON KUPFER

Aufgrund der bereits beschriebenen Eigenschaften ist das WIG-Schweißen auch ausgezeichnet für die Bearbeitung von Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit geeignet. Das verwendete Gas ist auch hierbei Argon, und für das Schweißen von Kupfer wird der Einsatz einer wurzelseitigen Unterlage empfohlen. Vorbereitung der Kanten für das Schweißen von Kupfer (ebenflächiger Stumpfstoß).

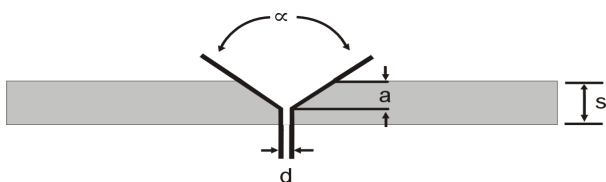

Die verwendete Elektrode ist dieselbe, wie die für das Schweißen von Stählen beschriebene; die Vorbereitung erfolgt ebenfalls wie bereits beschrieben. Um die potentielle Oxydation der Schweißstelle zu vermeiden, werden Zusatzwerkstoffe mit Phosphor, Silizium und desoxydierenden Komponenten empfohlen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



Entsorgen Sie keine elektrischen Geräte zusammen mit normalem Müll. Gemäß Europäischer

Richtlinie 2012/19/UE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektro- und Elektronikgeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Als Eigentümer des Geräts sollten Sie bei Ihrem lokalen Händler, Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- bzw. Entsorgungssystem einholen. Indem Sie diese Europäische Richtlinie befolgen, helfen Sie mit bei der Verbesserung der Umweltbedingungen und der Gesundheit der Menschen.

IM FALLE VON FEHLFUNKTIONEN, HOLEN SIE SICH HILFE VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL

EINSCHALTDAUER UND ÜBERTEMPERATUR

Die Einschaltdauer ist der Prozentsatz (Verhältnis von Nutzungsdauer zum Beobachtungszeitraum) des Einsatzes eines Schweißgeräts innerhalb 10 Minuten, die der Anwender beachten muss, damit das Gerät nicht durch Übertemperatur den Ausstoß blockiert.

Wenn das Gerät auf Übertemperatur geht:

- Das gelbe Led 3 Licht leuchtet.
- Es ist notwendig, etwa 10 Minuten zu warten, bevor der Schweißvorgang wieder aufgenommen werden kann.


100% ED (duty cycle)



60% ED (duty cycle)




EXPLODED VIEW

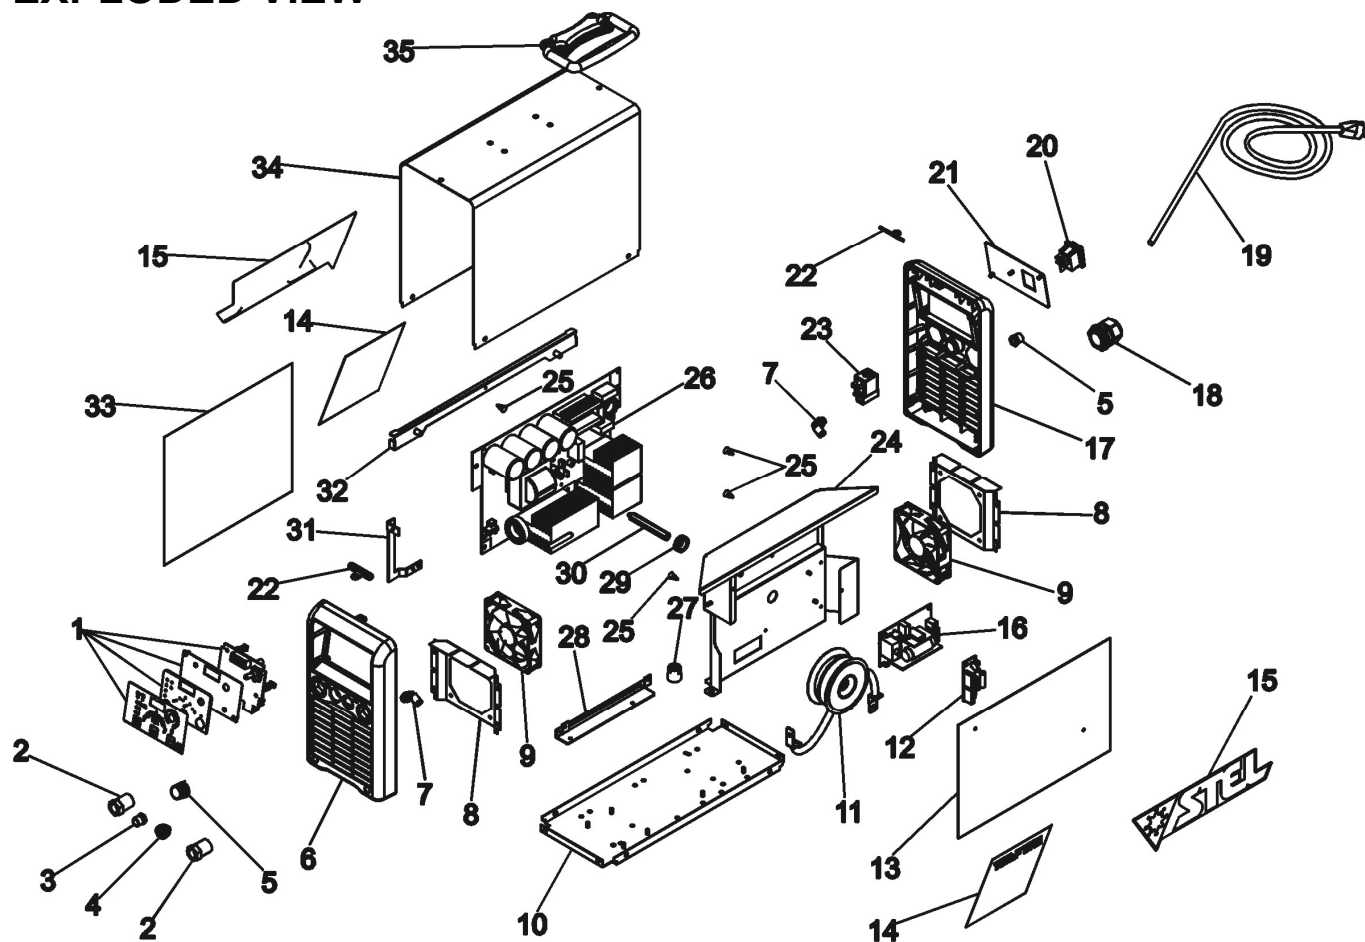

SPARE PARTS LIST

N°	DESCRIPTION	CODE	N°	DESCRIPTION	CODE
1	Front Panel PCB	61320700	21	-	-
2	Socket	64421000	22	-	-
3	Coupling	63266000	23	Solenoid Valve	64102000
4	7 Ways Connector	64436000	24	-	-
5	Knob	66046700	25	-	-
6	Front Panel	6608120L	26	Inverter Board	61242200
7	-	-	27	-	-
8	-	-	28	-	-
9	Fan	61133100	29	-	-
10	Base	6205770T	30	-	-
11	Elevator transformer	61139200	31	Copper Connection	62058100
12	HF Filter Board	61141500	32	-	-
13	Isolator	66095800	33	Isolator	66092600
14	Side Label	660802-660804	34	Cover	620576CG
15	Stel Side Label	66116200	35	Handle	66103400
16	HF generator Board	61143500			
17	Rear Panel	61276500			
18	-	-			
19	Power Input Cable	64424000			
20	Power Switch	64774000			

WIRING DIAGRAM

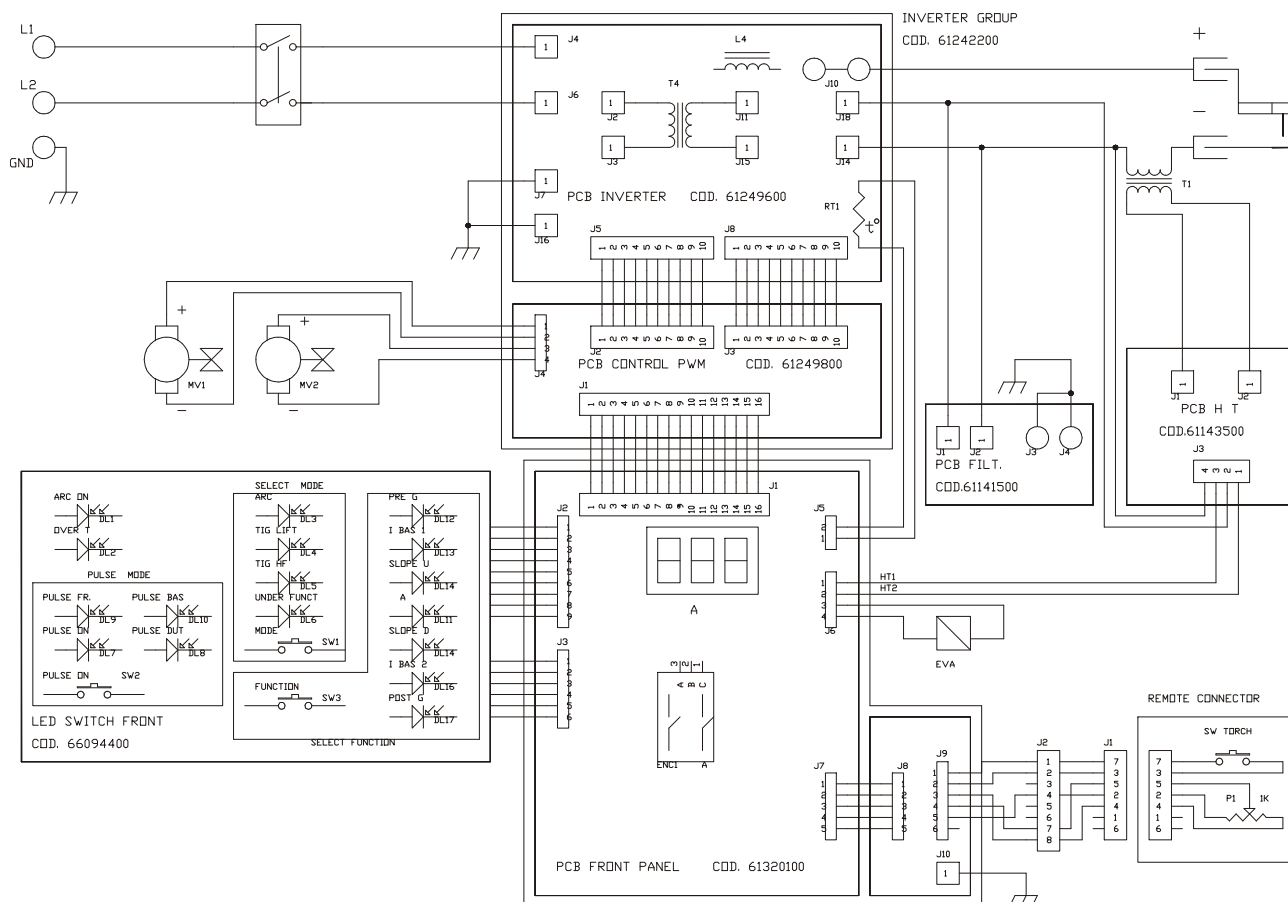


CONNECTIONS

7 WAYS CONNECTOR

7 WAYS CONNECTOR	PIN	DESCRIPTION
TORCH TRIGGER	3	TORCH SWITCH
	7	TORCH SWITCH
REMOTE CONTROL	2	MIN POTENTIOMETER
	4	MAX POTENTIOMETER
	5	REG POTENTIOMETER


FRONT VIEW CONNECTOR

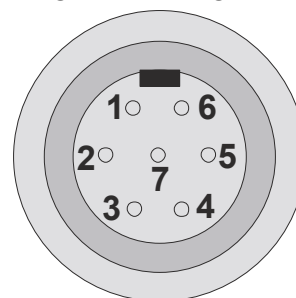



FRONT CONNECTIONS

TYPE	CONNECTION	PIN	DESCRIPTION
TIG	EARTH CLAMP	A	POSITIVE
	GAS	B	GAS
	TORCH CONN.	C	YES
	TIG TORCH	D	NEGATIVE

TYPE	CONNECTION	PIN	DESCRIPTION
MMA	ELECTRODE	A	POSITIVE
	GAS	B	NO
	REMOTE CONN.	C	REMOTE CONTROL CONNECTOR.
	EARTH CLAMP	D	NEGATIVE

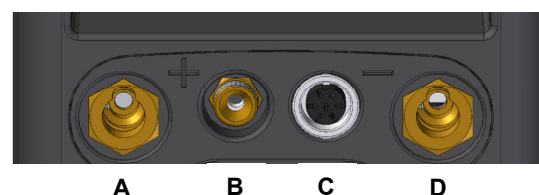

WELDING TABLE STEEL

  Spess. lamiera (mm)	Tipo di giunto	Corrente di saldatura			Diametro elettrodo (mm)	Materiale d'apporto (mm)	Velocità saldatura (mm/min)	Argon (lit/min)	Numero passate
		Posizione orizzontale	Posizione verticale	Verticale ascendente					
1		25-60	23-55	22-54	1,0	1,6	250-300	6	1
		60	55	54	1,0	1,6	250-300	6	1
		40	35	36	1,0	1,6	250-300	6	1
		55	50	50	1,6	1,6	250-300	6	1
2		80-110	75-100	70-100	1,6-2,4	1,6-2,4	175-225	6	1
		110	100	100	1,6-2,4	1,6	175-200	6	1
		80	75	70	1,6-2,4	1,6	175-200	6	1
		105	95	95	1,6-2,4	2,4	175-200	6	1
3		120-200	110-185	110-180	2,4-3,2	2,4	125-175	7	1
		130	120	115	2,4-3,2	2,4	125-175	7	1
		110	100	100	2,4-3,2	2,4	125-175	7	1
		125	115	110	2,4-3,2	3,2	125-175	7	1
4		120-200	110-185	110-180	2,4-3,2	3,2	100-150	7	1
		185	170	165	2,4-3,2	2,4	100-150	7	1
									
		180	165	160	2,4-3,2	2,4-3,2	100-150	7	1
5		160	140	140	3,2-4,0	2,4-3,2	100-150	7	1



Info : www.stelgroup.com - tel. +39 0444 639525